

# BEDIENUNGSANLEITUNG

## Megohmmeter Typ 24508

© 2010 burster  
präzisionsmesstechnik gmbh & co kg  
Alle Rechte vorbehalten

Gültig ab: 17.09.2010

Hersteller:  
burster präzisionsmesstechnik gmbh & co kg  
Talstraße 1 - 5 Postfach 1432  
76593 Gernsbach 76587 Gernsbach  
Germany Germany

Tel.: (049) 07224 / 6450  
Fax.: (049) 07224 / 64588  
E-Mail: [info@burster.de](mailto:info@burster.de)  
[www.burster.de](http://www.burster.de)

653-024508DE-5170-091519

### **Anmerkung:**

Alle Angaben in der vorliegenden Dokumentation wurden mit großer Sorgfalt erarbeitet, zusammengestellt und unter Einschaltung wirksamer Kontrollmaßnahmen reproduziert. Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. Die vorliegenden Informationen sowie die korrespondierenden technischen Daten können sich ohne vorherige Mitteilung ändern. Kein Teil dieser Dokumentation darf ohne vorherige Genehmigung durch den Hersteller reproduziert werden, oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet oder weiterverarbeitet werden.

Bauelemente, Geräte und Messwertensoren von burster präzisionsmesstechnik (nachstehend "Produkt" genannt) sind das Erzeugnis zielgerichteter Entwicklung und sorgfältiger Fertigung. Für die einwandfreie Beschaffenheit und Funktion dieser Produkte übernimmt burster ab dem Tag der Lieferung Garantie für Material- und Fabrikationsfehler entsprechend der in der Produktbegleitenden Garantie-Urkunde ausgewiesenen Frist. burster schließt jedoch Garantie- oder Gewährleistungsverpflichtungen sowie jegliche darüber hinausgehende Haftung aus für Folgeschäden, die durch den unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht werden, hier insbesondere die implizierte Gewährleistung der Marktgängigkeit sowie der Eignung des Produkts für einen bestimmten Zweck. burster übernimmt darüber hinaus keine Haftung für direkte, indirekte oder beiläufig entstandene Schäden sowie Folge- oder sonstige Schäden, die aus der Bereitstellung und dem Einsatz der vorliegenden Dokumentation entstehen.

Präzisionsmessgeräte, Sensoren und Messsysteme für elektrische, thermische und mechanische Größen



## EG-Konformitätserklärung

EC- Declaration of Conformity according to EN ISO/IEC 17050-1:2004

**Name des Herstellers:** burster präzisionsmesstechnik gmbh & co kg  
*Manufacturer's Name:*

**Adresse des Herstellers:** Talstr. 1-5  
*Manufacturer's Address:* 76593 Gernsbach, Germany

**erklärt unter alleiniger Verantwortung, dass das gelieferte Produkt**  
*declares under sole responsibility that the product as originally delivered*

**Produktname:** Megohmmeter Isolations-Prüfer  
*Product Name:* Megohmmetre Insulation Tester

**Modellnummer(n) (Typ):** 24508  
*Models Number / Type:*

**Produktoptionen:** Diese Erklärung beinhaltet obengenannte Produkte mit allen Optionen  
*Options* This declaration covers all options of the above product(s)

**mit den folgenden europäischen Richtlinien übereinstimmt und entsprechend das CE-Zeichen trägt:**  
*complies with the requirements of the following applicable European Directives, and carries the CE marking accordingly:*

2006/95/EC Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen  
*Low Voltage* Electrical Equipment designed for use within certain voltage limits

2004/108/EC Elektromagnetische Verträglichkeit  
*EMC* Electromagnetic Compatibility

**Obengenannte Produkte entsprechen folgenden harmonisierten Normen:**  
*Above named products conform with the following product standards:*

**Sicherheit:** IEC 61010-1:2001 / EN 61010-1:2001 Messkategorie 1 \* Schutzklasse 1  
*Safety requirements:* CAT 1 (Safety class 1) (110)/ 230 V~ Kat. II

**EMV Störaussendung:** IEC/CISPR 11:2003 + A1:2004 + A2:2006 / EN 55011:2007 + A2:2007  
*EMC Generic emission:*

**EMV Störfestigkeit:** IEC 61326-1:2005 / EN 61326-1:2006 Industrie Bereich  
*EMC Generic immunity:* Industrial environment

**Ergänzende Informationen:** \* EN 61010-1:2001 Abs. 6.3.1 c 1): Ladung  $\leq 45\mu\text{C}$   
Abs. 6.3.1 c 2): Entladungsenergie  $\leq 350 \text{ mJ}$ ;  
Abs. 6.3.2 b 1): Kurzschlußstrom  $\leq 15 \text{ mA}_{\text{DC}}$

*Additional Information: EN 61010-1:2001 Abs. 6.3.1 c: Discharge energy  $<350 \text{ mJ}$ ; 6.3.2 b1): short circuit current  $\leq 15 \text{ mA}_{\text{DC}}$*

Das Produkt wurde in einer typischen Konfiguration getestet.  
*The product was tested in a typical configuration.*

**Diese Konformitätserklärung betrifft alle nach Ausstellungsdatum ausgelieferten Produkte:**  
*This DoC applies to above-listed products placed on the EU market after:*

Gernsbach 09.07.2008 i.V. Alfred Großmann  
*Datum / date* Quality Manager

Dieses Dokument ist entsprechend EN ISO/IEC 17050-1:2004 Abs. 6.1g ohne Unterschrift gültig / According EN ISO/IEC 17050 this document is valid without a signature.

burster präzisionsmesstechnik gmbh & co kg · Talstr. 1-5 · D-76593 Gernsbach (Postfach 1432 D-76587 Gernsbach) Tel. 07224/645-0 · Fax 645-88  
www.burster.de · www.burster.com · info@burster.de

Sitz der Gesellschaft: HRA 530170 Mannheim · Komplementär: burster präzisionsmesstechnik Verwaltungs-GmbH · Sitz der Gesellschaft: Gernsbach HRB 530130 Mannheim  
Geschäftsführer: Matthias Burster · Prokurist: Edgar Migler · UST-Identnr.: DE 144 005 098 · Steuernr.: 39454/10503  
Dresdner Bank AG Rastatt Kto. 06 307 073 00 BLZ 662 800 53 · Volksbank Baden-Baden\* Rastatt eG Kto. 302 082 00 BLZ 662 900 00

Allgemeines

Betriebs-  
vorbereitung

Bedienelemente  
und Anschlüsse

Handbedienung  
des Gerätes

Fernbedienung  
des Gerätes

Wartung und  
Kundendienst

Technische Daten



**Inhalt**

	Seite
Sicherheitsbestimmungen .....	9
<b>1. Allgemeines .....</b>	<b>11</b>
1.1 Anwendung .....	11
1.2 Beschreibung .....	11
1.3 Blockschaltbild .....	12
<b>2. Betriebsvorbereitung .....</b>	<b>13</b>
2.1 Auspacken des Gerätes .....	13
2.2 Erste Inbetriebnahme .....	13
2.3 Versorgungsspannung .....	13
2.4 Netzsicherung .....	14
2.5 Stromversorgung und Anschluss von Signalkabeln .....	14
2.6 Funktionstest .....	16
2.7 Kalibrierung .....	16
2.8 Lagerung .....	16
<b>3. Bedienelemente und Anschlüsse .....</b>	<b>17</b>
3.1 Beschreibung der Tasten .....	17
3.2 Beschreibung der Anschlussbuchsen .....	18
<b>4. Handbedienung .....</b>	<b>19</b>
4.1 Allgemeine Hinweise .....	19
4.2 Einstellung der Messzeit .....	20
4.3 Grenzwertschalter .....	20
4.4 Messstart .....	20
4.5 Fehlermeldungen .....	21
4.6 Beispiel einer Messung im Autorange-Betrieb .....	21
4.7 Bedienübersicht .....	23
<b>5. Fernbedienung des Gerätes .....</b>	<b>27</b>
5.1 Allgemeines .....	27
5.2 Anschlussbelegung der RS232-Schnittstelle .....	27
5.3 Befehlscode für die RS232-Schnittstelle .....	28
5.4 Programmierbeispiel .....	30
5.5 Anwendung des Testprogramms .....	35
5.6 Lösung von Schnittstellenproblemen .....	35
<b>6. Wartung und Kundendienst .....</b>	<b>37</b>
6.1 Wartung .....	37
6.2 Kundendienst .....	37
6.3 Werksgarantie .....	38
6.4 Reinigung .....	38
<b>7. Technische Daten .....</b>	<b>39</b>
<b>8. Anhang .....</b>	<b>41</b>

Allgemeines

Betriebsvorbereitung

Bedienelemente und Anschlüsse

Handbedienung des Gerätes

Fernbedienung des Gerätes

Wartung und Kundendienst

Technische Daten





Allgemeines

Betriebs-  
vorbereitungBedienelemente  
und AnschlüsseHandbedienun-  
g des GerätesFernbedienun-  
g des GerätesWartung und  
Kundendienst

Technische Daten



Dieses Gerät entspricht folgenden  
Produktspezifikationen

**Sicherheit:** CEI 1010-1 / EN 61010-1 Schutzklasse I  
Betriebsspannung: 230 V Kat. II

**EMC:** Elektromagnetische Verträglichkeit  
Störaussendung: EN 55011 Gruppe 1 Klasse B  
Störfestigkeit: EN 50082-1  
CEI 1000-4-2 Niveau 3; CEI 1000-4-3 Niveau 2  
CEI 1000-4-4 Niveau 2





## Sicherheitsbestimmungen und Betriebsvorschriften




- Aus Sicherheitsgründen darf dieses Gerät nur von unterwiesenen Personen verwendet werden, die entsprechend qualifiziert und über die eventuell vorhandenen Gefahren informiert sind.



Lesen Sie dieses Handbuch gründlich durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

- Im Hinblick auf die potentiellen Gefahren, die mit der Verwendung jedes elektrischen Stromkreises verbunden sind, ist es wichtig, dass der Benutzer vollständig mit den Hinweisen vertraut ist, welche die Möglichkeiten, die Anwendungen und die Funktionsweise dieses Geräts betreffen.
- Unter normalen Einsatzbedingungen besteht für den Benutzer keinerlei Gefahr eines elektrischen Schlags durch dieses Gerät. Da jedoch bei Isolationsmessungen hohe Spannungen auftreten können, müssen alle die Sicherheit betreffenden Vorschriften genau eingehalten werden. Die verschiedenen Arbeitsgänge erfordern seitens des Benutzers Gründlichkeit und Aufmerksamkeit. Eine falsche Betätigung kann katastrophale Folgen für die Sicherheit haben oder zu schweren Beschädigungen des Geräts führen.
- Der durch dieses Gerät gewährleistete Schutz kann beeinträchtigt werden, wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Vorschriften dieses Handbuchs verwendet wird, oder wenn vom Benutzer eigenmächtig technische Änderungen vorgenommen wurden.
- Dieses Gerät hat Schutzklasse I (Schutz durch Schutzleiter). Über den Schutzleiter wird das Gerät mit dem Potentialausgleich des Prüfraumes verbunden, welcher nach VDE 0100 Teil 410 (IEC 364-4-41) geprüft sein muß. Vor der Verwendung des Geräts ist stets der einwandfreie Zustand des Netzkabels zu überprüfen. Wenn die Netzsicherung durchgebrannt sein sollte, ist sie durch eine gleichartige Sicherung zu ersetzen, nachdem zuvor das Gerät vom Netz getrennt und sämtliche Kabel an der Vorderseite abgeklemmt wurden.
- Dieses Gerät muss in einem ordnungsgemäß belüfteten Raum installiert werden, und seine Belüftungsvorrichtungen dürfen nicht verstopft oder abgedeckt werden. Bei einer schlechten Wärmeableitung besteht die Gefahr, daß die Funktion des Geräts beeinträchtigt und seine Lebensdauer verkürzt wird.

Allgemeines
Betriebsvorbereitung
Bedienelemente und Anschlüsse
Handbedienung des Gerätes
Fernbedienung des Gerätes
Wartung und Kundendienst
Technische Daten

Allgemeines	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grundsätzlich keine nassen elektrischen Geräte benutzen und keine nassen elektrischen Anlagen bedienen, auch nicht, wenn nur Ihre Hände oder Füße nass sind.</li> </ul>
Betriebsvorbereitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bei Störungen sofort Spannung abschalten und Stecker ziehen.</li> <li>■ Melden Sie Schäden oder ungewöhnliche Erscheinungen an elektrischen Geräten sofort der Elektrofachkraft.</li> <li>■ Machen Sie sich mit den Informationen betreffs der Wartung dieses Geräts bekannt; siehe dazu Kapitel "Wartung und Kundendienst".</li> </ul>
Bedienelemente und Anschlüsse	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zum Verbinden des zu prüfenden Probestücks mit dem Megohmmeter müssen die mitgelieferten Messkabel verwendet werden.</li> <li>■ Berühren Sie während der Messung des Isolationswiderstands niemals die Prüfspitzen oder das Probestück (Hochspannung).</li> </ul>
Handbedienung des Gerätes	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Die Messung des Isolationswiderstands an einem kapazitiven Objekt kann für den Benutzer gefährlich sein. Ein eingebautes Relais gewährleistet die kapazitive Entladung des geprüften Elements mit einer Zeitkonstante, die weniger als 0,1 s für 1 µF beträgt. Es ist verboten, das Objekt zu berühren, ohne sich zuvor davon zu überzeugen, daß es vollständig entladen wurde.</li> </ul>
Fernbedienung des Gerätes	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vor der Messung des Isolationswiderstands ist es erforderlich zu überprüfen, dass an den Klemmen des zu prüfenden Objekts keine Spannung anliegt.</li> <li>■ Die Bestätigung ( Taste [2]) der Funktion "MESSUNG: ..." aktiviert die Spannungsquelle. Daher sind in Abhängigkeit von der programmierten Prüfspannung bestimmte Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten.</li> </ul>
Wartung und Kundendienst	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bedeutung der verwendeten Symbole: <ul style="list-style-type: none"> <li> Achtung ! – siehe Betriebsanleitung</li> <li> Achtung ! – Gefährliche Spannung – Gefahr eines Stromschlags</li> </ul> </li> </ul>
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> <li>■  Erdungsklemme</li> </ul>

# 1. Allgemeines

## 1.1 Anwendung

Dieses Gerät kann mit seinen Leistungsdaten für alle gängigen Anwendungsgebiete verwendet werden. Es eignet sich besonders für die Widerstandsmessung an Isolierstoffen wie z.B. Kabelisolierungen, Folien, Textilien, Bodenbelägen, Isolieröle usw. Mit den Prüfspannungen 45 V, 100 V, 250 V und 500 V erfüllt das Gerät die meisten Prüfvorschriften, wie z.B. DIN 51953, DIN 53482, DIN 54345.

Die Guard-Schaltung ermöglicht die Messung von Einzelwiderständen in einer Dreieckschaltung, wie z.B. einem Zweileiterkabel mit gemeinsamer Abschirmung bzw. die Messung von Isoliermaterialien in einer Schutzringmesszelle.

Die Messbereichswahl erfolgt manuell oder automatisch. Schnelle Serienmessungen lassen sich mit dem integrierten Grenzwertschalter realisieren. Bei Unterschreitung eines einstellbaren Limits schaltet der Grenzwertmelder und aktiviert einen potentialfreien Relaisausgang. Das Megohmmeter ist sowohl für Laborbetrieb als auch für industriellen Einsatz geeignet.

## 1.2 Beschreibung


Das digitale Megohmmeter Typ 24508 ist ein  $\mu$ P-gesteuertes Messgerät für Isolationswiderstände. Das Gerät ist übersichtlich aufgebaut und in einem stabilen Metallgehäuse untergebracht. Leichte Zugänglichkeit der einzelnen Baugruppen gewährleisten einen optimalen Service.

Der Messbereich reicht von 50 k $\Omega$  bis 10 T $\Omega$  bzw. 5 pA bis 10 mA bei Prüfspannungen von 45 V, 100 V, 250 V und 500 V.

Die Einstellung des Gerätes wird durch die zweizeilige LCD-Anzeige und der kompakten Bedienerführung unterstützt. Selbstverständlich können sämtliche Einstellungen auch über die RS232-Schnittstelle erfolgen. Die Anschlüsse für den potentialfreien Grenzwertausgang sowie für den externen Messstart/-stopp befinden sich auf der Rückseite.

Technische Daten	Wartung und Kundendienst	Fernbedienung des Gerätes	Handbedienung des Gerätes	Bedienelemente und Anschlüsse	Betriebsvorbereitung	Allgemeines
------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------	-------------

### 1.3 Blockschaltbild

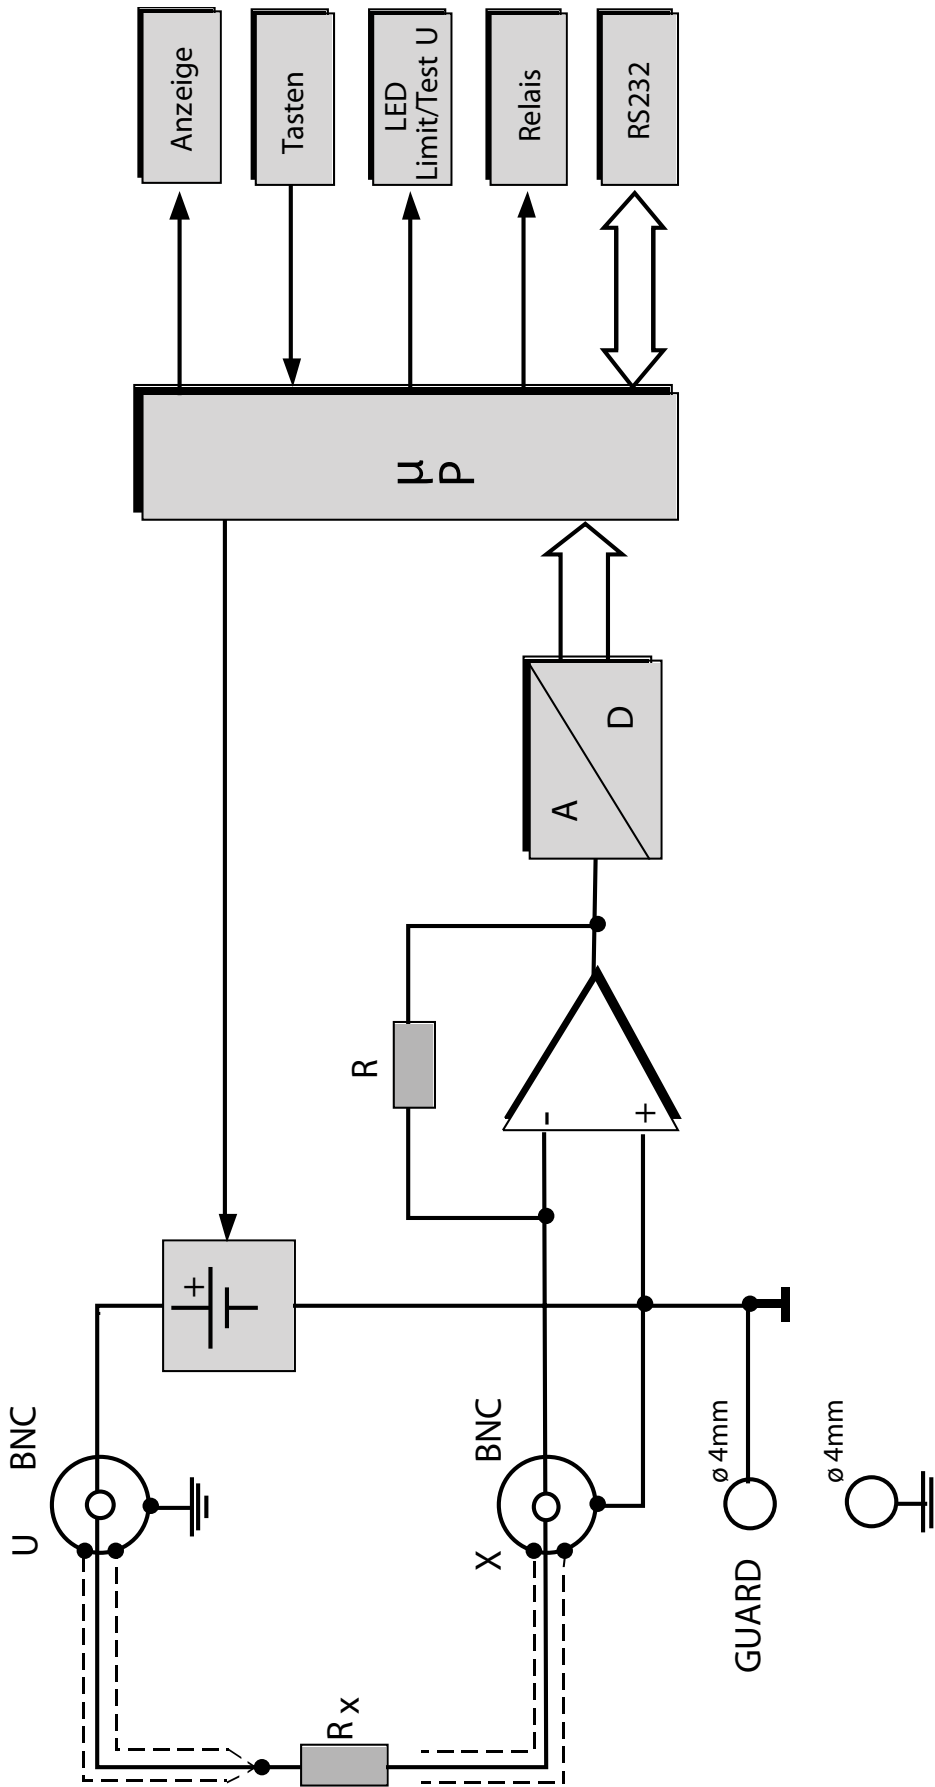

### Funktionsprinzip

Dieses Gerät besteht aus einem Spannungserzeuger, der eine geregelte Spannung liefert, einem Messteil, das 8 Messbereiche umfasst, und einer alphanumerischen Anzeige. Ein Mikroprozessor steuert die verschiedenen Funktionen, wie etwa: die Einstellmenüs, die Spannungsbereiche, die Messbereiche, die Berechnungen, die Verbindung RS232. Er vergleicht den gemessenen Wert mit einem vom Benutzer vorgegebenen Sollwert und signalisiert dessen Über- bzw. Unterschreitung (mittels einer Kontrollleuchte an der Vorderseite und mittels eines Wechselkontakts, der an einem Steckverbinder auf der Rückseite zur Verfügung steht).

## 2. Betriebsvorbereitung

### 2.1 Auspacken des Gerätes

Das Gerät wiegt 2,1 kg und ist dementsprechend stoßsicher verpackt. Packen Sie es sorgfältig aus und achten Sie auf die Vollständigkeit der Lieferung.

Zum normalen Lieferumfang gehören:

- 1 Digitales Megohmmeter Typ 24508
- 1 Geräteanschlusskabel
- 1 Paar Messleitungen
- 1 Exemplar dieses Handbuches.

Prüfen Sie das Gerät sorgfältig auf Beschädigungen.

Sollte der Verdacht auf einen Transportschaden bestehen, benachrichtigen Sie den Zusteller innerhalb von 72 Stunden.

Die Verpackung ist zur Überprüfung durch den Vertreter des Herstellers und/oder Zusteller aufzubewahren.

Der Transport des Megohmmeters Typ 24508 darf nur in der Originalverpackung oder in einer gleichwertigen Verpackung erfolgen.

### 2.2 Erste Inbetriebnahme

Überprüfen Sie ob die richtige Versorgungsspannung 230 V/50 Hz zur Verfügung steht. Schließen Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Geräteanschlusskabel an eine Norm-Schutzkontaktsteckdose an.

**Achtung:** Das Gerät darf auf keinen Fall eingeschaltet werden, wenn Transportschäden ersichtlich sind.  
Durch Netzverschleppungen können lebensgefährliche Spannungen am Gehäuse oder Messeingang vorliegen.

### 2.3 Versorgungsspannung

Die Versorgungsspannung ist ab Werk auf 230 V~ eingestellt .

Versorgungsspannung: 230 V~ ± 10 %

Frequenzbereich: 50 Hz / 60 Hz

Leistungsaufnahme: 10 VA

Sicherungswert: 0,16 AF

Allgemeines

Betriebs-  
vorbereitung

Bedienelemente  
und Anschlüsse

Handbedienung  
des Gerätes

Fernbedienung  
des Gerätes

Wartung und  
Kundendienst

Technische Daten

Allgemeines
Betriebsvorbereitung
Bedienelemente und Anschlüsse
Handbedienung des Gerätes
Fernbedienung des Gerätes
Wartung und Kundendienst
Technische Daten

## 2.4 Netzsicherung


Die Netzsicherung befindet sich unterhalb der Netzanschlußbuchse auf der Rückseite des Gerätes.

**Beim Auswechseln der Sicherung ist darauf zu achten, dass das Gerät völlig vom Netz getrennt ist** (Geräteanschlusskabel von der Schutzkontakt-Steckdose entfernen).

Es dürfen nur Originalsicherungen 5 x 20 mm 0,16 AF für 230 V~ verwendet werden.

## 2.5 Stromversorgung und Anschluss von Signalkabeln

### DIGITAL I/O

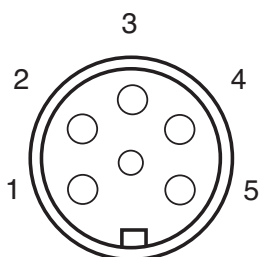


- 1 - Wurzel Relais
- 2 - Ruhekontakt Relais
- 3 - Arbeitskontakt Relais
- 4 - OV
- 5 - Extern Start/Stopp

Steckergehäuse : Potential PE

Gegenstecker : Typ 9942

### RS232-Schnittstelle

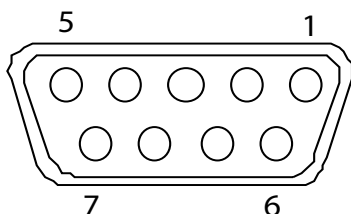

- 1 - NC
- 2 - RXD
- 3 - TXD
- 4 - DTR
- 5 - Digital GND (intern geerdet)
- 6 - NC
- 7 - NC
- 8 - CTS
- 9 - NC

9-pol. Sub MinD  
Buchse  
Ansicht auf Buchse

Steckergehäuse : Potential PE

Gegenstecker : Typ 9900-V209

**Rückseite Gerät**




Technische Daten	Wartung und Kundendienst	Fernbedienung des Gerätes	Handbedienung des Gerätes	Bedienelemente und Anschlüsse	Betriebsvorbereitung	Allgemeines
------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------	-------------

Allgemeines
Betriebsvorbereitung
Bedienelemente und Anschlüsse
Handbedienung des Gerätes
Fernbedienung des Gerätes
Wartung und Kundendienst
Technische Daten

## 2.6 Funktionstest

Nach dem Einschalten des Gerätes erscheint in der Anzeige nacheinander folgender Text:

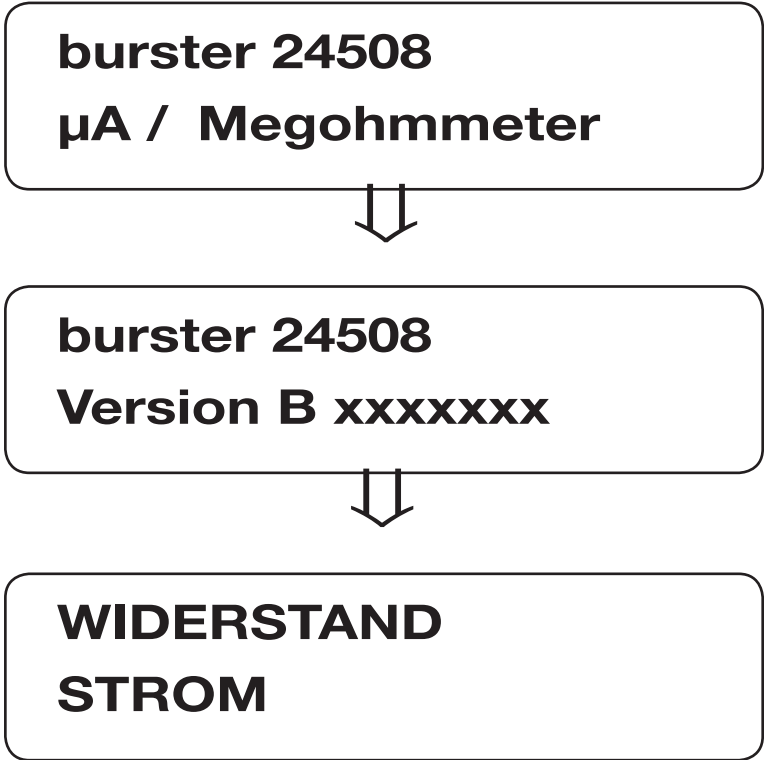

## 2.7 Kalibrierung

Das Gerät wurde vor der Auslieferung kalibriert.  
Die dazu benutzten Messgeräte sind nach DIN ISO 9000ff auf staatliche Normale rückführbar.

Die Rekalibrierung des Gerätes sollte nach einem Zeitraum von ca. einem Jahr erfolgen.

Die Kalibrierung sollte nur im Herstellerwerk vorgenommen werden.

## 2.8 Lagerung

Die zulässige Lagertemperatur liegt zwischen - 20°C und +70 °C .


Bei einer eventuellen Betauung des Gerätes muss vor dem Einschalten gewährleistet sein, dass das Gerät vollkommen (auch intern) abgetrocknet ist.

Sonstige Maßnahmen zur Inbetriebnahme nach einer Lagerung sind nicht erforderlich



### 3. Bedienelemente und Anschlüsse

#### 3.1 Beschreibung der Tasten

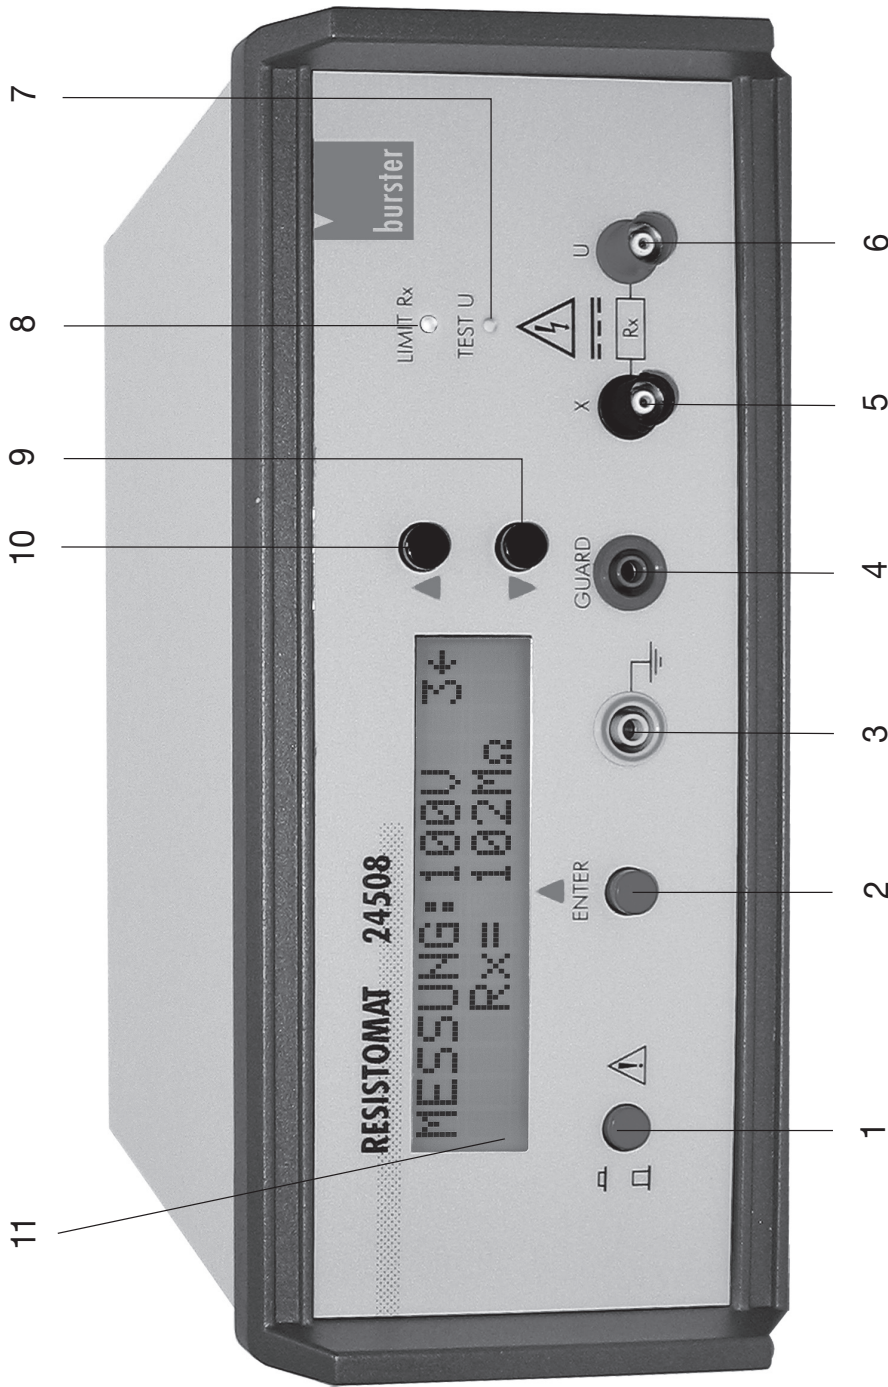


- 1 - Netzschalter
- 2 - Rote Taste mit Doppelfunktion:
  - 1. Bestätigung bei Menüauswahl
  - 2. Messung START/STOPP im Messmenü
- 3 - Erde PE (Schutzleiter)
- 4 - Guardanschluss für geschirmte Messungen
- 5 - Messeingang (X)
- 6 - Messspannung (U)
- 7 - Messspannungsanzeige leuchtet, wenn die Messspannung an den Buchsen anliegt
- 8 - Grenzwertanzeige leuchtet, wenn der Messwert über dem eingestellten Limit liegt
- 9+10 Cursor-Funktion AUF/AB zur Auswahl der Messparameter
- 11 - Display zur Anzeige des Messwertes sowie zur Anzeige der verschiedenen Messmenüs

Technische Daten	Wartung und Kundendienst	Fernbedienung des Gerätes	Handbedienung des Gerätes	Bedienelemente und Anschlüsse	Betriebsvorbereitung	Allgemeines
------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------	-------------

Technische Daten
Wartung und Kundendienst
Fernbedienung des Gerätes
Handbedienung des Gerätes
Bedienelemente und Anschlüsse
Betriebsvorbereitung
Allgemeines

### 3.2 Beschreibung der Anschlussbuchsen


#### Messspannung

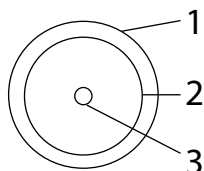

#### Rote BNC-Buchse

- 1 - Kunststoffisolierung
- 2 - Erde (Schutzerde)
- 3 - Spannungsausgang


#### Messeingang

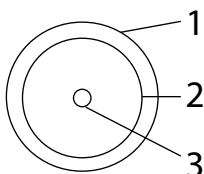

#### Schwarze BNC-Buchse


- 1 - Kunststoffisolierung
- 2 - Guard (Funktionserde)
- 3 - Messeingang

#### Guardanschluss

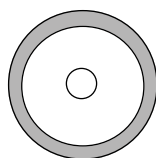

**Blau ø 4 mm Sicherheitsbuchse**  
für ø 4 mm Sicherheitsbündelstecker

#### Erdbuchse

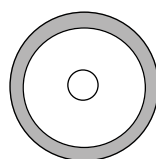

**Grün/Gelbe ø 4 mm Sicherheitsbuchse**  
für ø 4 mm Sicherheitsbündelstecker

## 4. Handbedienung

### 4.1 Allgemeine Hinweise

Vor der Inbetriebnahme des 24508 und der Herstellung irgendwelcher elektrischen Verbindungen ist es erforderlich, das Kapitel "Sicherheitsbestimmungen und Betriebsvorschriften" zu studieren.

#### Vorgehensweise

- Stellen Sie das Gerät auf eine unbewegliche Arbeitsfläche; beachten Sie dabei die Vorschriften hinsichtlich der Belüftung.
- Schließen Sie das Gerät an eine mit Schutzleiterkontakt ausgestattete Netzsteckdose an und setzen Sie das Gerät unter Spannung, indem Sie den Netzschalter [1] betätigen. Das Aufleuchten der Anzeige zeigt an, dass das Gerät in Betrieb ist. Überprüfen Sie andernfalls die elektrische Verbindung mit dem Netz und gegebenenfalls die Netzsicherung (siehe Kapitel "Wartung und Garantie")
- Stellen Sie entsprechend der Art der auszuführenden Messung die Verbindungen zwischen dem Megohmmeter und dem Probestück her (nähere Informationen dazu finden Sie im Kapitel "Allgemeines über Megohmmeter" im Anhang).
- Bewegen Sie den Cursor im Menü "Widerstand/Strom" in die gewünschte Position und bestätigen Sie anschließend Ihre Wahl mit der Taste [2].  
Fahren Sie fort, um in den folgenden Menüs die gewünschten Einstellungen zu wählen.

Die Bestätigung der Funktion "MESSUNG: ... ." aktiviert die Spannungsquelle. Daher sind in Abhängigkeit von der programmierten Prüfspannung bestimmte Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten.

Jedeswährend einer Messung aktivierte Bedienelement bewirkt den Abbruch der Messung sowie die Abschaltung der Spannungsquelle. Die Rückkehr zu den verschiedenen Funktionen ist durch Betätigung einer der beiden Wahl Tasten [9] oder [10] möglich.

- Es wird empfohlen, nach jeder Messung das geprüfte Probestück noch kurze Zeit am Megohmmeter angeschlossen zu lassen, um die Restspannung an den Klemmen des Probestücks zu beseitigen (Entladungsdauer ungefähr 0,1 s für 1  $\mu$ F).

Allgemeines

Betriebs-  
vorbereitungBedienelemente  
und AnschlüsseHandbedienung  
des GerätesFernbedienung  
des GerätesWartung und  
Kundendienst

Technische Daten


Allgemeines
Betriebsvorbereitung
Bedienelemente und Anschlüsse
Handbedienung des Gerätes
Fernbedienung des Gerätes
Wartung und Kundendienst
Technische Daten

## 4.2 Einstellung der Messzeit

Im Menü "MESSZEIT" kann eine Zeit bis 999 s (> 16 min.) vorgewählt werden. Nach abgelaufener Messzeit geht das Gerät automatisch in den Stopp-Zustand und der zuletzt gemessene Wert wird in der Anzeige gespeichert. Die Datenübertragung -letzter Messwert- über die RS232-Schnittstelle erfolgt nach Ende der Messzeit.

## 4.3 Grenzwertschalter

Bei Überschreitung des Grenzwertes -d.h. Prüfling ist gut- zieht das Relais an und die LED auf der Fronplatte "R LIMIT" leuchtet. Für die externe Weiterverarbeitung steht ein potentialfreier Wechselkontakt zur Verfügung (max. 48 V, 1 A). Die Messwertanzeige sowie die Bewertung bleibt gespeichert bis eine neue Messung ausgelöst wird.

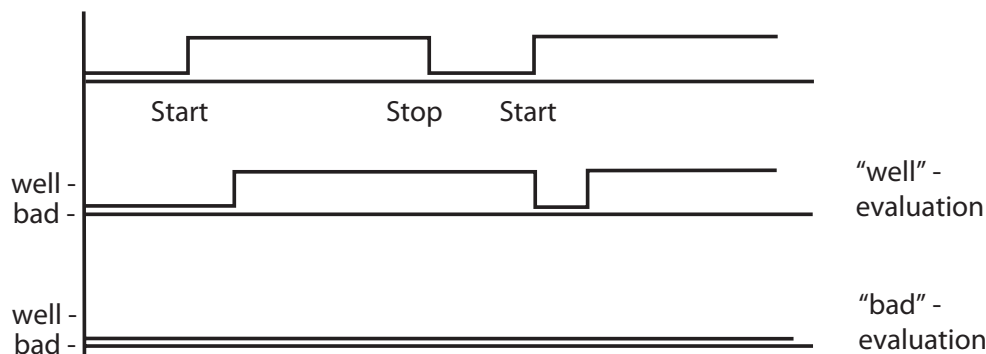

## 4.4 Messstart

Nach dem Einschalten des Gerätes befindet man sich im Messmodus mit den zuletzt eingegebenen und gespeicherten Parametern wie Messbereich, Messspannung und Grenzwert. Die Messung kann manuell mit Taste [2] auf der Frontplatte bzw. über einen potentialfreien Kontakt auf der Rückseite des Gerätes ausgelöst werden.

## 4.5 Fehlermeldungen

Im Falle von Messbereichsüberschreitungen werden im Display verschiedene Fehlermeldungen wie folgt angezeigt:

### UNT-BEREICH,

wenn der Prüflingswert kleiner als der eingestellte Messbereich ist (bei manueller Bereichswahl).

### UBE-Bereich,

wenn der Prüflingswert größer als der eingestellte Messbereich ist (bei manueller Bereichswahl).

$$R_x > R_{\text{maxi}}$$

wenn der Prüflingswert größer als der maximale Messbereich ist (nur bei automatischer Bereichswahl).

### Fehler $U_{\text{mess}}$ ,

wenn ein Kurzschluss vorliegt bzw. wenn der Messstrom zu groß ist.

## 4.6 Beispiel einer Messung im Autorange-Betrieb mit Voreinstellung eines Grenzwertes

1. - Die Betriebsart "WIDERSTAND" und anschließend "GRENZWERT" wählen, mit Hilfe der Wahl Tasten [9] , [10] und bestätigen [2] .
  - Im Menü "PARAMETER" kann der Grenzwert geändert werden.
  - Die blinkende Ziffer mit Hilfe der beiden Wahl Tasten einstellen und anschließend bestätigen.
  - Diesen Schritt für die folgenden Ziffern wiederholen, bis zum Verlassen dieser Funktion.

Allgemeines

Betriebs-  
vorbereitungBedienelemente  
und AnschlüsseHandbedienung  
des GerätesFernbedienung  
des GerätesWartung und  
Kundendienst

Technische Daten

Allgemeines
Betriebsvorbereitung
Bedienelemente und Anschlüsse
Handbedienung des Gerätes
Fernbedienung des Gerätes
Wartung und Kundendienst
Technische Daten

2. - Um die Prüfspannung zu ändern bitte Menü U MESSUNG anwählen, Prüfspannung auswählen und mit Taste [2] bestätigen. Anschließend Menü MESSUNG anwählen und bestätigen.
  3. - In der 1. Zeile werden nun die Messparameter wie Prüfspannung und Messbereich angezeigt.  
MESSUNG: xxxV Bx
  4. - Mit der Taste [2] Messung auslösen. Die Kontrolllampe "TEST V" zeigt an, dass sich das Probestück unter Spannung befindet. Einige Sekunden später wird der Wert seines Widerstands angezeigt. Falls dieser Wert größer als der vorgegebene Grenzwert ist, signalisiert die Kontrolllampe "R LIMIT" die Umschaltung des Relais.
    - Während der Messung bewirkt die Betätigung irgendeiner Taste den Abbruch dieser Messung.
- Das Prinzip der manuellen Messungen ist dasselbe. Die Wahl des Bereichs erfolgt dann im Menü "MANUELL".

Hinweis:

Beim kleinsten (B1) sowie beim größten (B8) Bereich können nicht alle Messspannungen verwendet werden.


				45 V	100 V	250 V	500 V
B1	50 kΩ	./.	1 MΩ	x	x	(2)	(2)
B2	500 kΩ	./.	10 MΩ	x	x	x	x
B3	5 MΩ	./.	100 MΩ	x	x	x	x
B4	50 MΩ	./.	1 GΩ	x	x	x	x
B5	500 MΩ	./.	10 GΩ	x	x	x	x
B6	5 GΩ	./.	100 GΩ	x	x	x	x
B7	50 GΩ	./.	1 TΩ	x	x	x	x
B8	500 GΩ	./.	10 TΩ	(1)	x	x	x

(1) - reduzierte Genauigkeit

(2) - Die Fehlermeldung "Fehler U<sub>mess</sub>" wird angezeigt.

## 4.7 Bedienübersicht


Nach dem Einschalten springt das Gerät direkt in den zuletzt angewählten Messmode. Bei angeschlossenem RS232-Datenübertragungskabel springt das Gerät direkt in den SLAVE MODE.

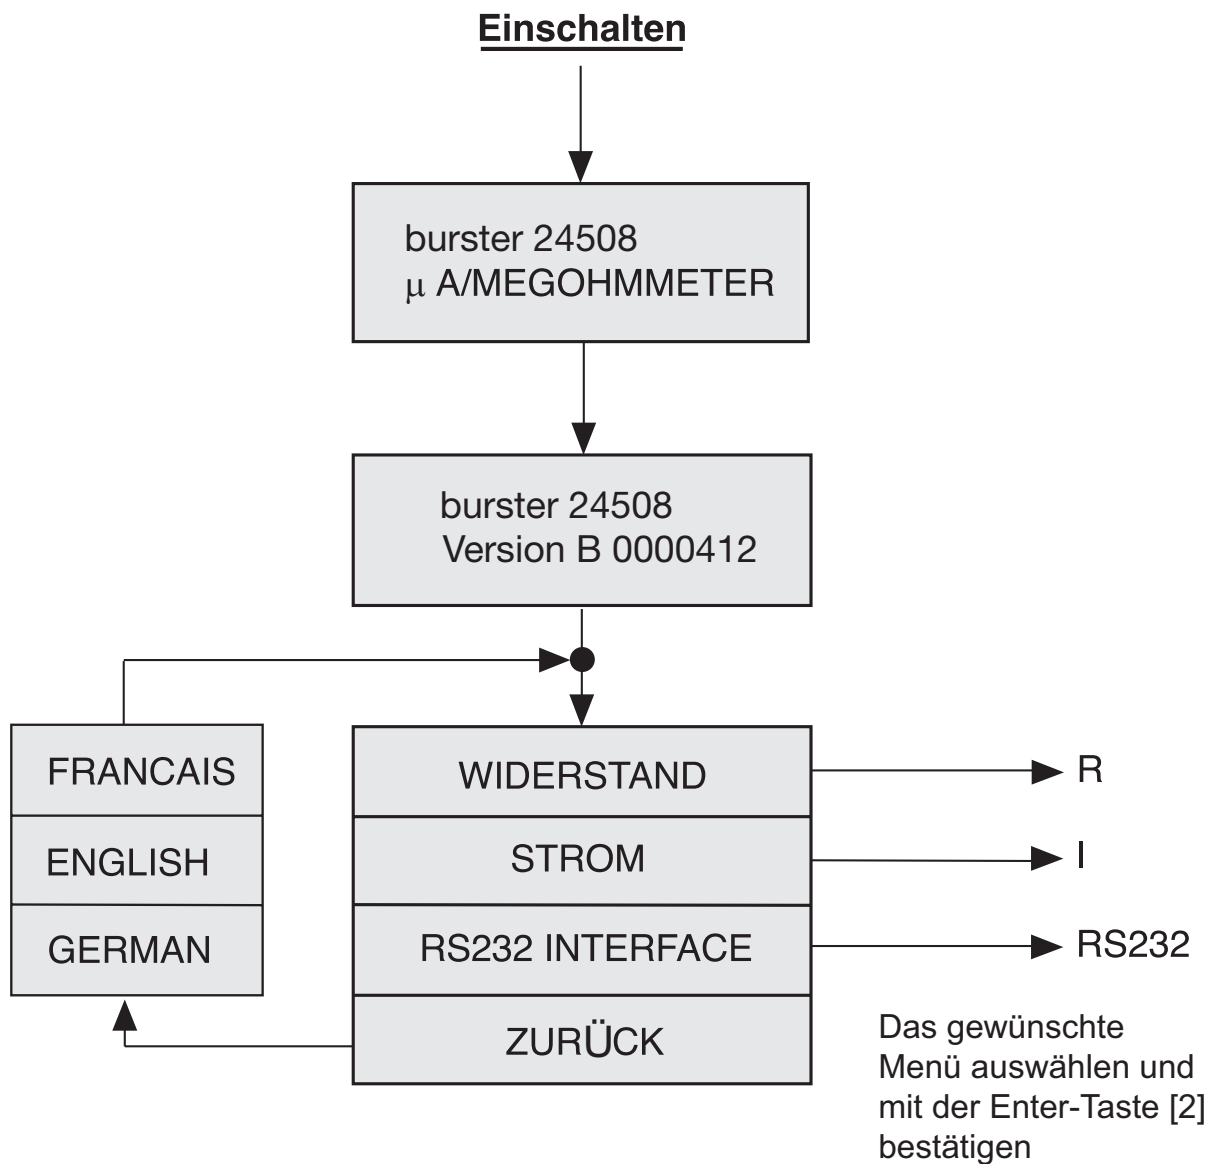

Allgemeines
Betriebsvorbereitung
Bedienelemente und Anschlüsse
Handbedienung des Gerätes
Fernbedienung des Gerätes
Wartung und Kundendienst
Technische Daten


**STROMMESSUNG**

Technische Daten	Wartung und Kundendienst	Fernbedienung des Gerätes	Handbedienung des Gerätes	Bedienelemente und Anschlüsse	Betriebsvorbereitung	Allgemeines
------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------	-------------

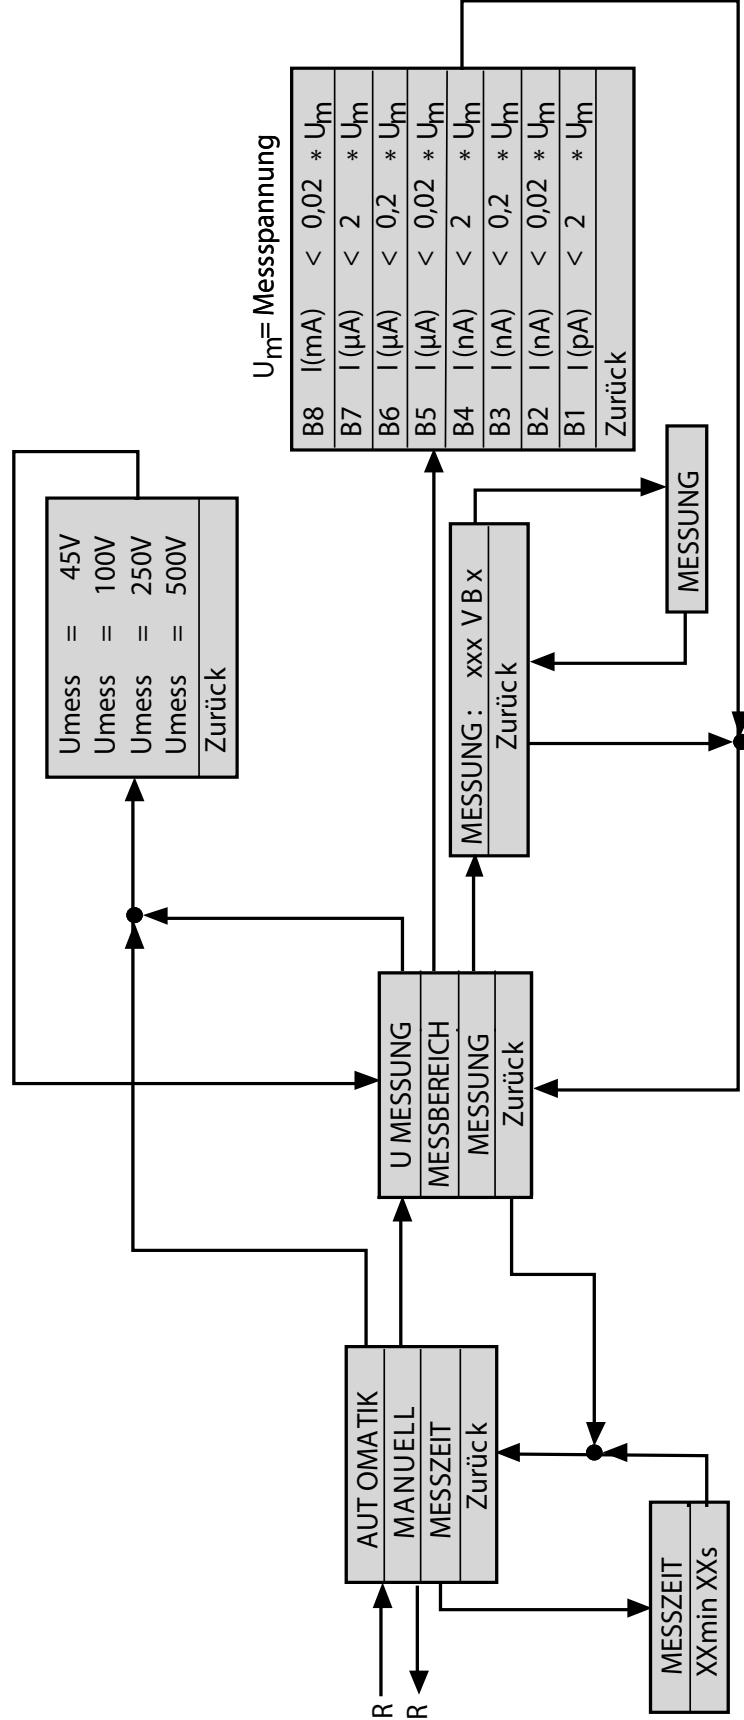




RS232-INTERFACE

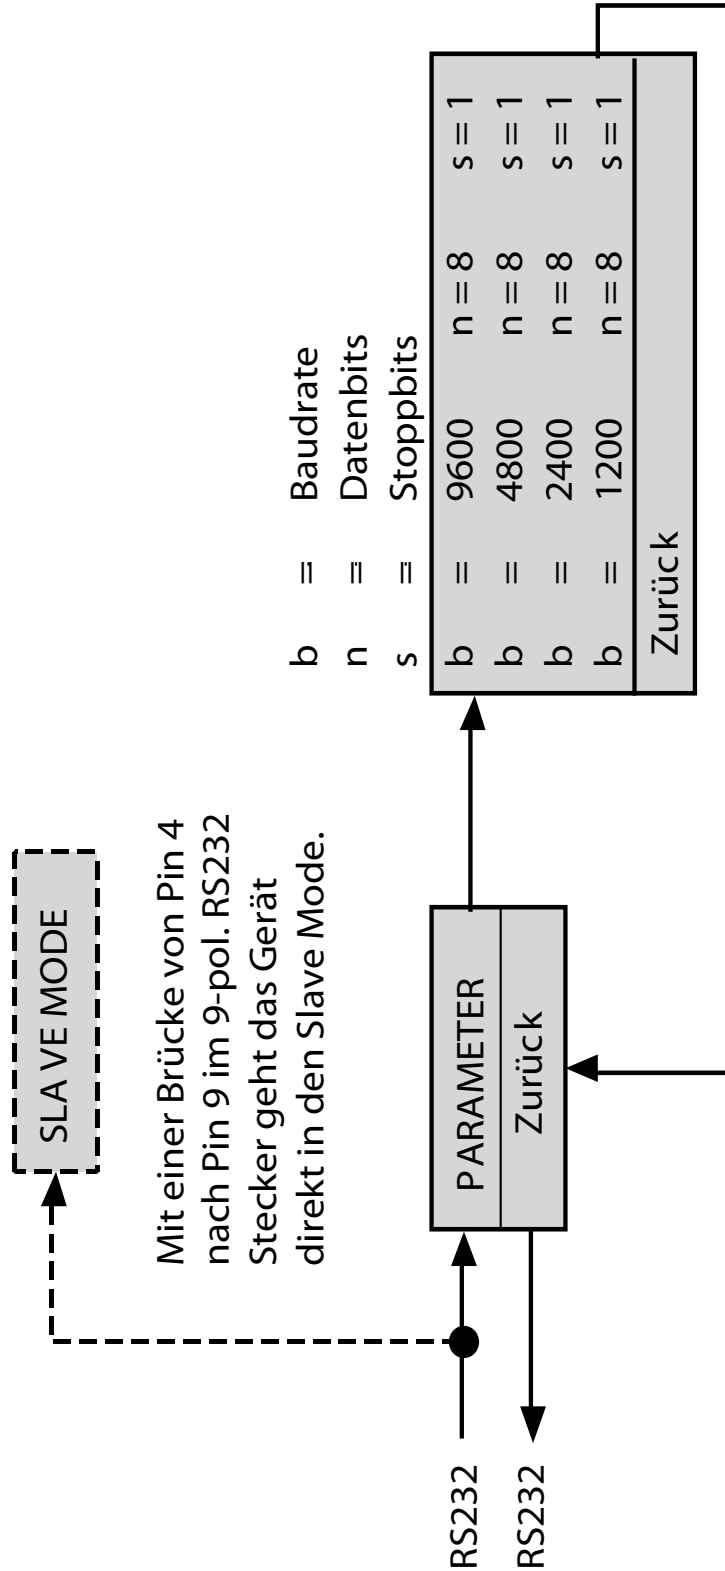

Technische Daten	Wartung und Kundendienst	Fernbedienung des Gerätes	Handbedienung des Gerätes	Bedienelemente und Anschlüsse	Betriebsvorbereitung	Allgemeines
------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------	-------------

Technische Daten	Wartung und Kundendienst	Fernbedienung des Gerätes	Handbedienung des Gerätes	Bedienelemente und Anschlüsse	Betriebsvorbereitung	Allgemeines
------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------	-------------

## WIDERSTANDSMESSUNG

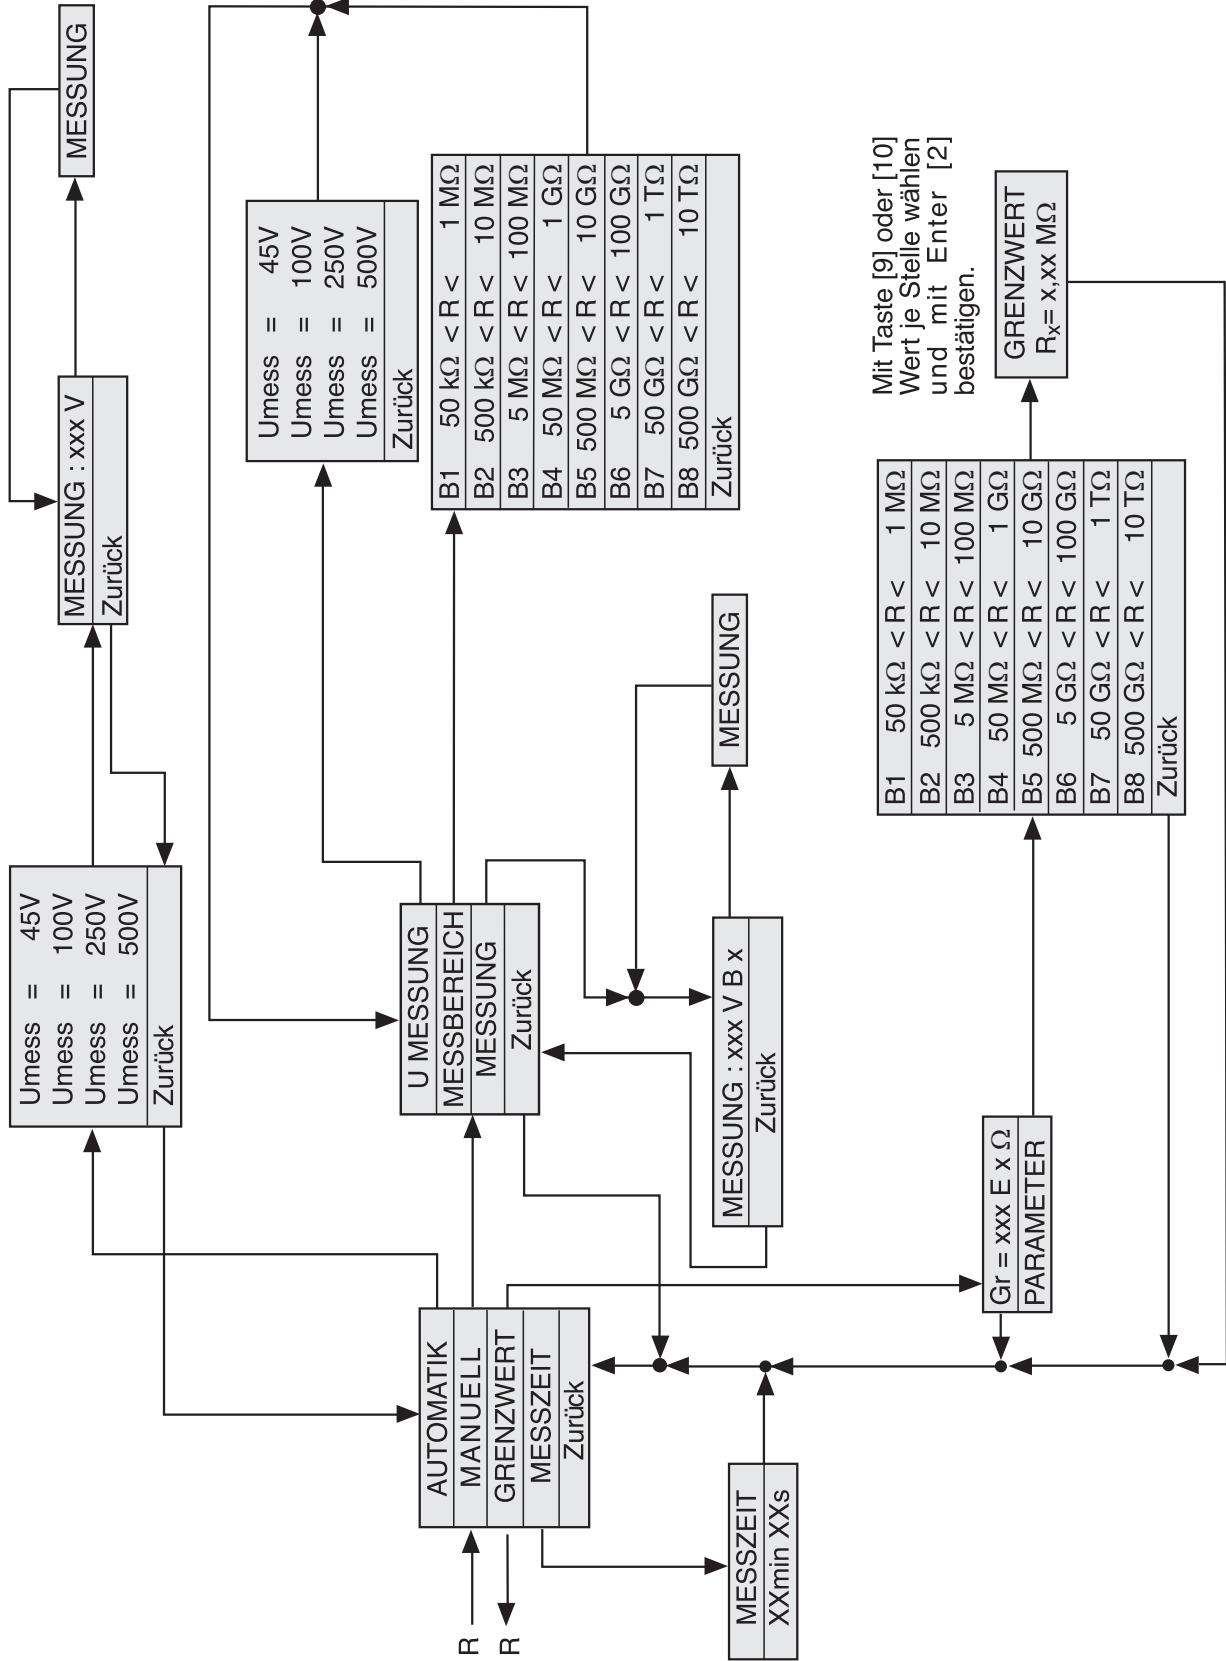

**5. FERNBEDIENUNG**

**5.1 Fernbedienung des Gerätes**

Das Megohmmeter Typ 24508 ist standardmäßig mit einer RS232-C-Schnittstelle ausgerüstet. Die Parametrierung erfolgt über das "Schnittstellenmenü". Bei der Ansteuerung über RS232 muss sich das Gerät im Menü RS232 "Slave Mode" befinden und das mitgelieferte spezielle RS232 Kabel angeschlossen sein.

Nach dem Einschalten des Gerätes muss der Menüpunkt "RS232 Interface" angewählt und mit der Enter-Taste (unter der Anzeige) bestätigt werden. Das Gerät geht damit in den "SLAVE MODE".


Solange die Verbindung PIN 4/9 besteht, erkennt das Gerät automatisch, auch nach dem Ausschalten, dass der Slave Mode angewählt wurde.

Nach dem Entfernen der Verbindung geht das Gerät wieder in den normalen Modus zurück.

Der Slave Modus muss danach wie oben beschrieben erneut angewählt werden.

**5.2 Anschlussbelegung der RS232-Schnittstelle**

Die 9-polige Submin-D-Buchse ist wie folgt belegt:

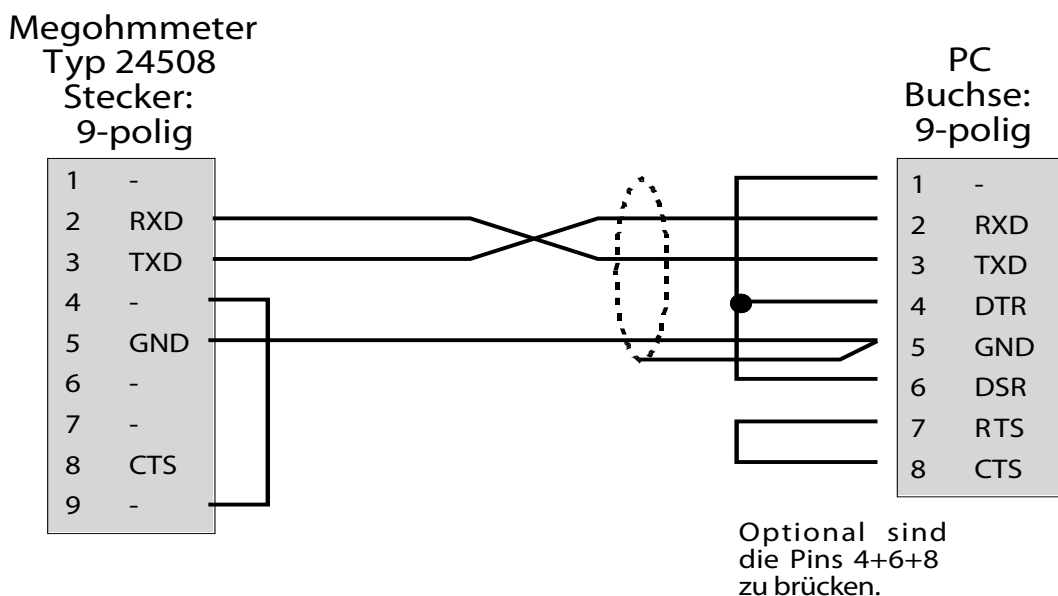

Allgemeines

Betriebs-  
vorbereitung

Bedienelemente  
und Anschlüsse

Handführung  
des Gerätes

Fernbedienung  
des Gerätes

Wartung und  
Kundendienst

Technische Daten

Allgemeines	<h2>5.3 Befehlscode für die RS232-Schnittstelle</h2>	
Betriebsvorbereitung	<h3>5.3.1 Sendebefehle über RS232 zum Megohmmeter Typ 24508</h3>	
Bedienelemente und Anschlüsse	Grenzwerteinstellung: Sxxxx,yy; xxxx      Instruktion über 16 bit (0-65000) ,            Trennzeichen zwischen Wert und Exponent yy           Exponent über 8 bit (±127) ;            Parameter Trennzeichen (oder CR wenn letzter Parameter)	
Handbedienung des Gerätes	Messspannung: Ue    Uxx; xx            Instruktion über 8 bits 1            Ue = 45V 2            Ue = 100V 3            Ue = 250V 4            Ue = 500V ;            Parameter Trennzeichen (oder CR wenn letzter Parameter)	
Fernbedienung des Gerätes	Ohmmeter Funktion: Mxx,yy xx            Anzahl der Messungen vor Datenübertragung 3-255 ,            Daten Trennzeichen yy            Messbereich : 0            = Automatische Messbereichswahl 1 bis 8     = Manuelle Messbereichswahl G1-G8 16          = Automatische Messbereichswahl mit externer Messauslösung 17 bis 24 = Manuelle Messbereichswahl mit externer Messauslösung CR          Endezeichen; Senden nach letztem Parameter	
Wartung und Kundendienst	Innerhalb des extern Modus ist es notwendig, nach jedem Empfang die vollständige Gruppe zu senden.	
Technische Daten	Strombereich:        lxx,yy;      Es gelten die gleichen Parameter wie im Widerstandsbereich CR                    Endezeichen; Senden nach letztem Parameter	

**Beispiel 1 :**  
 Messspannung = 100 V  
 Grenzwert = 100 MOhm  
 Anzahl der Messungen = 10  
 Messbereich = Automatik

**Befehl: U2;S100,6;M10,0 CR**

**Beispiel 2 :**  
 Messspannung = 500 V  
 Grenzwert = 1 GOhm  
 Anzahl der Messungen = 5  
 Messbereich = B5

**Befehl: U4;S001,9;M05,5 CR**

### 5.3.2 Antwort vom Typ 24508

Erste Übertragung	xx CR	Antwort nach Befehlsempfang
	xx	Fehlerflag (8 bit Hex Code)
	00	= Befehle verstanden
	80	= Empfangsfehler oder falscher Befehlscode übertragen
	40	= Empfangsfehler (neuer Befehl während einer Messung)
	CR	Endezeichen - Messung Start - bei Codefehler warten auf neuen Befehlsstring

Typ 24508 Messwertübertragung nach Ablauf der Messzeit :

Zweite Übertragung	xx,yyyyyEzzzCR
	xx Flag über 8 bit (Hex Code)
	00 = Messwert < Grenzwert (Isolationswiderstand Fehler)
	01 = Messwert > Grenzwert (Isolationswiderstand ok)
	10 = Messwert < als Messbereich
	20 = Messwert > als Messbereich
	21 = Zusammengesetzter Mode (Oder Verknüpfung) aus 20 und 01
	30 = Problem mit Utest (Kurzschluß der Messspannung)
	40 = Empfangsfehler
	, Daten Trennzeichen
	yyyyy Messwert über 16 bits (0-65000)
	E Exponent
	zzz Exponent über 8 bits ( $\pm 127$ ) wenn >128: Exponent ist negativ*)
	CR Endezeichen (Wagenrücklauf)

\* Bei Strommessung negative Werte

Allgemeines
Betriebsvorbereitung
Bedienelemente und Anschlüsse
Handbedienung des Gerätes
Fernbedienung des Gerätes
Wartung und Kundendienst
Technische Daten

Allgemeines
Betriebsvorbereitung
Bedienelemente und Anschlüsse
Handbedienung des Gerätes
Fernbedienung des Gerätes
Wartung und Kundendienst
Technische Daten

## 5.4 Programmierbeispiel

```

REM — Basic-Beispiel zum Programmieren der seriellen Schnittstelle
REM — REM und ' Zeichen sind Kommentarzeichen
' — — MEGOHMMETER Typ 24508 mit nachfolgend belegtem Kabel
' — — 9 - 9 polige Verbindung Typ 24508 Stecker PC: Buchse
'
'           RXD (2) nach TXD (3)
' — —
'           TXD (3) nach RXD (2)
' — — Hardware-Handshake: am PC: DTR(4) mit DSR(6) und CTS(8)
verbinden
' — — Bruecke Pin 4 mit Pin 9 am Typ 24508 zur Fernsteuer-Kennung
' — — Die beim PRINT # Befehl Q-Basic-spezifischen automatisch
' — — mitgesendeten Ende-Zeichen CR = CHR$(13),
' — — werden durch das Zeichen „;“, am Ende des Befehls, unterdrueckt.
' — — Durch den Befehl „+ CHR$(13);“ wird jedoch wieder das als
' — — letztes Zeichen notwendige „CR“ (Ende)-Zeichen mitgesendet.
'
' — — Geraeteinstellung = Slave Mode <
'           Previous menue
'
' — — Stand 27.08.1999 AG (QSI)
' *****
    
```

```

DIM Lesen$(20):           'Laenge des Antwort$ festlegen
DIM Grenzwert$(10), Voltage$(4), Messfunktion$(8), Endezeichen$(2):
    
```

```

CLS :                       'Bildschirm loeschen
    
```

```

***** Kommentar auf Bildschirm
PRINT „ burster praezisionsmesstechnik gmbh& co kg“
PRINT „ Talstrasse 1-7,           76593 Gernsbach“
PRINT „ Tel : 07224/645-0   Fax: 07224/645-88“
PRINT „ http://www.burster.de e-mail: info@burster.de „
PRINT „ „
PRINT „ Demoprogramm fuer den MEGOHMMETER Typ 24508 „
PRINT „ RS232 an COM 1, mit 9600 baud“
    
```

```

***** Schnittstelle an COM 1 ** RS 232 initialisieren
OPEN „COM1:9600,N,8,1“ FOR RANDOM AS #1
    
```

```

Programmschleife: 'Einsprung nach Ende
    
```

```

PRINT : PRINT : PRINT : PRINT :
    
```

```

***** Sendeparameter zusammenstellen *****
    
```

```

***** Grenzwerteingabe Tastatur oder Vorgabewert = 10E09
    
```

```

‘Threshold = Sxxxx,yy; (Grenzwert)
‘      xxxx = Instruction Grenzwert
‘      , = Separator zwischen Wert und Exponent
‘      yy = Exponent
‘      ; = Parameter separator oder CHR$(13) = CR

Grenzwert$ = „S10,09;“: ‘Default Grenzwert 10E09 = 10 Gigaohm + ;sepa-
rator
‘Achtung: Grenzwertfunktionen sind nur in den Widerstandsbereichen akti-
vierbar
INPUT ; „ Grenzwert$ z.B. 10E09 oder <Enter>, X=Ende“; Komparator$:
‘Tastatureingabe?
IF Komparator$ = „x“ OR Komparator$ = „X“ THEN GOTO Ende2: ‘ Pro-
grammende
IF Komparator$ = „“ THEN
    GOTO defaultGW                               ‘Kein Zeichen
ELSE
    Grenzwert$ = „S“ + LEFT$(Komparator$, 2) + „,“ + RIGHT$(Komparator$,
2) + „;“
END IF
IF VAL(Komparator$) < 100 THEN Grenzwert$ = „S10,09;“: ‘ Test kleiner
100 Ohm
IF VAL(Komparator$) > 1E+16 THEN Grenzwert$ = „S10,09;“: ‘ Test groes-
ser 10 Teraohm
defaultGW: ‘ keine Eingabe erfolgt
PRINT

***** Messspannungs-Eingabe oder Vorgabewert = 100V
‘Voltage = Uxx; or Ux; or Ux(x) + CHR$(13)(wenn letztes Parameter)
‘      xx = 1 = Um=45V
‘      xx = 2 = Um=100V
‘      xx = 3 = Um=250V
‘      xx = 4 = Um=500V

Voltage$ = „U02;“: ‘Default = 100V und Parameter separator; oder
CHR$(13)
INPUT ; „ Messspannung 1=45V, 2=100V, 3=250V, 4=500V oder <Enter> „;
messspannung$:
SELECT CASE messspannung$
CASE „1“
    Voltage$ = „U01;“:
CASE „2“
    Voltage$ = „U02;“:
CASE „3“
    Voltage$ = „U03;“:
CASE „4“
    Voltage$ = „U04;“:
END SELECT
PRINT

```

Allgemeines

Betriebs-  
vorbereitungBedienelemente  
und AnschlüsseHandbedienung  
des GerätesFernbedienung  
des GerätesWartung und  
Kundendienst

Technische Daten

<b>Allgemeines</b>	<p>***** Funktionen (festgelegte Parameter)</p> <p>‘Megohmmeter Function = Mxx,yy (ohne; weil letztes Zeichen = Terminator CR)</p>
<b>Betriebsvorbereitung</b>	<p>‘                 xx           = Anzahl der Messzyklen vor Datenebertragung</p> <p>‘                 ,                 = Separator</p> <p>‘                 YY            = Messmodus (Measurement mode)</p> <p>‘                 wenn         = 0            = Automatische Messbereichswahl</p> <p>‘                 = 1-8         = Manuelle Messbereichswahl 1-8</p> <p>‘                 = 16          = Automatische Messbereichswahl mit externem Trigger</p> <p>‘                 = 17-24     = Manuelle Messbereichswahl 1-8 mit externem Trigger</p>
<b>Bedienelemente und Anschlüsse</b>	<p>‘Strommesser Function = lxx,yy (Code wie unter Mxx,yy)</p> <p>Messfunktion\$ = „M08,00“: ‘ 8 Messzyklen, Automatische Messbereichswahl; JÄJÄJÄJÄJÄ</p> <p>‘Messfunktion\$ = „M10,16“: ‘10 Messzyklen, Automatische MB(00) mit externem Trigger(16);</p> <p>‘Messfunktion\$ = „l12,19“: ‘12 Messzyklen, Manuelle Messbereichswahl(3) und externem Trigger(16);</p>
<b>Handbedienun des Gerätes</b>	<p>Endezeichen\$ = CHR\$(13) ‘Befehlsende-Zeichen</p> <p>***** Parameter ueber die Schnittstelle senden *****</p> <p>PRINT #1, Grenzwert\$ + Voltage\$ + Messfunktion\$ + Endezeichen\$; ; ‘Schnittstelle</p>
<b>Fernbedienun des Gerätes</b>	<p>PRINT : PRINT „ Ausgabestring         = „; ‘naechste Zeile</p> <p>PRINT Grenzwert\$ + Voltage\$ + Messfunktion\$ + Endezeichen\$; : ‘Bildschirm</p> <p>***** Typ 24508 Antwort (Fehlerflag) einholen und anzeigen</p> <p>GOSUB einlesen:                 ‘CHR\$(00) or CHR\$(128) und CHR\$(13) einlesen</p> <p>                                      ‘ 00H=(CHR\$(00)) und 0DH=(CHR\$(13))</p>
<b>Wartung und Kundendienst</b>	<p>‘ PRINT „ Typ 24508 Befehls-Antwort\$ =“ + Lesen\$ + CHR\$(10):</p> <p>  ‘CHR\$(13)+CHR\$(10)</p> <p>  ‘ CR         LF</p> <p>Flag1\$ = „00“: ‘ Flag loeschen</p> <p>Flag1\$ = MID\$(Lesen\$, 1, 1):</p> <p>PRINT : PRINT „ Flag_1 = Fehlerflag = „; CHR\$(ASC(Flag1\$)); ; ‘Hex Ziffer in ASCII umsetzen</p>
<b>Technische Daten</b>	<p>IF Flag1\$ = CHR\$(128) THEN                 ‘Hex 80 Binaer 0100 0000B = Fehler</p> <p>PRINT „ Typ 24508 Steuer-Code-Fehler = 80“</p>



```

GOTO Ende1:
END IF:
IF Flag1$ <> CHR$(0) THEN      'ungleich  Binaer 0000 0000B = Fehler
  PRINT „ Typ 24508 Steuer-Code-Fehler „,'optioneller Code zu lf
    CHR$(128)
  GOTO Ende1:                  'deckt alle Fehler ab
END IF:

PRINT : PRINT : PRINT „ Messzeit Start und Warten auf Messergebnis“:

***** Messwert einholen und auf Bildschirm *****

GOSUB einlesen:                'Warten auf Messwert und Einlesen des
                               Messwertes

PRINT 'Neue Zeile
PRINT „ Typ 24508 Daten$ = „ + Lesen$; 'Wenn Timeout programmiert
                               dann minimale Messzeit warten

'Antwort$ = Lesen$ = xx,yyyyy,Ezzz + CHR$(13)
'xx = 8 Bit Flag in Hex
' = 00 = Messwert < Grenzwert (Isolation-Fehler)
' = 01 = Messwert > Grenzwert (ok)
' = 10 = Messwert < Messbereich
' = 20 = Messwert > Messbereich
' = 30 = Problem mit Umess (Kurzschluss)
' = 21 = Kombination 20 + 01
',      = Datenseparator
'yyyyy = Messwert 16 bits (0-65000)
'E      = Exponent
'zzz    = Exponent ueber 8 bit mit Vorzeichen
'      wenn >128 exponent = negativ

***** Antwort zerlegen, zuerst Flag *****
Flag2$ = MID$(Lesen$, 1, 1):
PRINT „ Flag_2      = „; CHR$(ASC(Flag2$)); : ' Fehlercode in ASCII um-
setzen

SELECT CASE Flag2$
  CASE CHR$(0)          'Hex 00  Binaer 0000 0000B
  PRINT „ Messwert < Grenzwert —> Isolations-Fehler“:

  CASE CHR$(1)          'Hex 01  Binaer 0000 0001B
  PRINT „ Messwert > Grenzwert —> Isolation ok“:

  CASE CHR$(16)         'Hex 10  Binaer 0001 0000B
  PRINT „ Messwert < Messbereich „:

```

**Allgemeines**  
**Betriebs-  
vorbereitung**  
**Bedienelemente  
und Anschlüsse**  
**Handbedienung  
des Gerätes**  
**Fernbedienung  
des Gerätes**  
**Wartung und  
Kundendienst**  
**Technische Daten**

Allgemeines	<pre> CASE CHR\$(32)          'Hex 20  Binaer 0010 0000B PRINT „ Messwert &gt; Messbereich (oder offene Messleitungen) „:  CASE CHR\$(33)          'Hex 21  Binaer 0010 0001B PRINT „ Messwert &gt; Messbereich und Messwert &gt; Grenzwert“:         </pre>
Betriebs- vorbereitung	<pre> CASE CHR\$(48)          'Hex 30  Binaer 0011 0000B PRINT „ *****“ END SELECT:  PRINT „ Message Typ 24508 = „; Lesen\$:         </pre>
Bedienelemente und Anschlüsse	<pre> ‘***** ;Messwert aufbereiten ***** messwert\$ = MID\$(Lesen\$, 3, 5): exponent\$ = MID\$(Lesen\$, 9, 3): exponent = VAL(exponent\$) IF exponent &gt; 128 THEN     exponent = (exponent - 128) * (-1): 'negativer Exponent END IF IF exponent &gt; 20 THEN     PRINT „*** Fehlermessung (offener Messkreis?) ****“: ‘ &gt; Messbereiche     GOTO Ende1 END IF         </pre>
Handbedienung des Gerätes	<pre> messwert = VAL(messwert\$) * 10 ^ exponent: PRINT „ Messwert Zahl    = „; messwert:         </pre>
Fernbedienung des Gerätes	<pre> ‘***** Programm-Abschluss ***** Ende1:          'Einsprung bei Fehler GOTO Programmschleife: Ende2: CLOSE #1          'Schnittstelle COM 1 schliessen END:              'Programmende         </pre>
Wartung und Kundendienst	<pre> ‘***** Unterprogramm einlesen ***** einlesen:      REM Unterprogramm aktuellen Input von Typ 24508 einlesen I\$ = „“:      REM Variable loeschen Lesen\$ = „“:  REM String loeschen WHILE I\$ &lt;&gt; CHR\$(13):  REM einlesen bis CR     I\$ = INPUT\$(1, #1):  REM 1 Zeichen abholen     Lesen\$ = Lesen\$ + I\$:  REM Zeichen zusammensetzen WEND:          REM alle Zeichen abholen bis Ende = LF RETURN:         </pre>
Technische Daten	

## 5.5 Anwendung des Testprogramms 24508\_06.exe

Das Visual Basic Programm 24508\_06.exe ist ein relativ einfaches Testprogramm und kommentiert sich von selbst. Es ist keine sonstige Hilfe beigefügt. Die Funktion des Gerätes Typ 24508 lassen sich mit den Voreinstellungen prüfen. Das Programm können Sie kostenlos im Internet unter [www.burster.de](http://www.burster.de) herunterladen. Sie finden das Programm über Service&Kalibrieren->Geräte-Software->Widerstandsmessung->24508.

**Achtung:** Für die Dauermessung muss -wegen der Messdatenregistrierung- auf dem Rechner das Microsoft Excel Programm installiert sein. Die Einzelmessung (Command senden) funktioniert ohne Excel Programm.

## 5.6 Lösung von Schnittstellenproblemen

	Programmablauf	Code in ASCII oder Hex	Hinweise/ Fehlermöglichkeit
1	Befehlscode senden	U2; S100,6; M10,0	Code mit; und/oder; trennen
2	Gerät gibt als erste Antwort (in Hex)	00 0D	Ok Antwort auf Befehlscode
3	Code bei Fehler und Abbruch	40 0D	(z.B. während eines Messung wird das Gerät über die Schnittstelle angesprochen)
4	Code bei Fehler und Abbruch	80 0D	(z.B. Befehlscode enthält Fehler oder ist unbekannt)
5	2 Antwort kommt nur, wenn Antwort 1 = 00 0D (Zeile 2)	,00200E008r	Darstellung Code in ASCII
6		01 2C 30 30 32 30 30 45 30 30 38 0D	Darstellung Code in Hex
7	Ende		

Zu Zeile 2:

In manchen Programmiersprachen bedeutet der Hex-Code 00 = String-Ende (Die Schnittstelle schaltet ab). Bitte beachten Sie dass das Ende-Zeichen "CR" (Hex 0D) im fehlerfreien Ablauf 2 mal vorkommt. Die Schnittstelle muss 2 mal bis zum Ende-Zeichen "CR" (Hex 0D) ausgelesen werden!

Zu Zeile 5:

Zwischen dem Zeichen E und den folgenden Zeichen ist eine kleine Sendepause im ms Bereich. Während dieser Zeit könnte die Schnittstelle in Timeout gehen. Sollte der String bei E abgeschnitten werden muss der Timeout länger gewählt werden.

**Hinweis:** Timer Routinen in PC Programmen sind, je nach Anwendung des Timers, in ms oder in s definiert. Wird der Timeout auf 10 definiert und dies bedeutet 10 ms anstatt 10 s kann der String z.B. bei "E" abgeschnitten werden. Dies ist auf die längere Sendepause des Gerätes nach E zurückzuführen.

Allgemeines

Betriebs-  
vorbereitung

Bedienelemente  
und Anschlüsse

Handbedienung  
des Gerätes

Fernbedienung  
des Gerätes

Wartung und  
Kundendienst

Technische Daten

Allgemeines
Betriebsvorbereitung
Bedienelemente und Anschlüsse
Handbedienun- g des Gerätes
Fernbedienun- g des Gerätes
Wartung und Kundendienst
Technische Daten

## Ergänzende Informationen bei Grenzwert-Auswertung über die RS232-Schnittstelle

Megohmmeter haben charakteristisch sehr empfindliche Messeingänge welche während eines Messvorganges gestört werden können. Eine gute Entkopplung bzw. Filterung des Messsignals vom Störsignal ist deshalb wichtig. Je nach Messbereich kann es durch die Filterung zu einem Einschwingen der Messwertanzeige kommen. Dies kann bisweilen zu unterschiedlichen Auswertergebnissen der Grenzwertmelder führen.

1. Bei einem "Einschwingen" des Messwertes am Display des Gerätes Typ 24508 wird der erste angezeigte Messwert zur Auswertung des Grenzwertflags über die RS232-Schnittstelle herangezogen.
2. Der zweite oder nächste angezeigte Messwert am Display des Gerätes wird als Messwert über die RS232 übertragen.
3. Somit kann es durch das Einschwingverhalten eines Messwertes zu unterschiedlichen Auswertergebnissen zwischen dem Grenzwertrelais am Gerät sowie dem übertragenen Grenzwertflag an der RS232-Schnittstelle kommen.

Wir empfehlen daher bei automatischer Bereichswahl 5 Messzyklen abzuwarten bevor das Messergebnis bewertet wird.

## 6. Wartung und Kundendienst

### 6.1 Wartung

Das Megaohmmeter Typ 24508 ist aus Sicht des Anwenders grundsätzlich wartungsfrei.

Es muss lediglich vor Staub und Feuchtigkeit geschützt werden.

Eventuell anfallende Reparaturarbeiten dürfen nur im Herstellerwerk durchgeführt werden.

### 6.2 Kundendienst

**Rückfragen:** Bei technischen Rückfragen an das Herstellerwerk wird dringend empfohlen, die Serien-Nummer und Software-Version mit anzugeben. Nur damit ist eine Feststellung des technischen Standes und damit eine schnelle Hilfe möglich. Die Serien-Nummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild.

**Versandhinweise:** Wenn das Megaohmmeter zu Reparaturarbeiten eingeschickt werden muss, ist bezüglich der Verpackung und des Versandes folgendes zu beachten:

Bei einer Beanstandung des Gerätes bringen Sie bitte am Gehäuse eine Notiz an, die den Fehler stichwortartig beschreibt.

Wenn hierbei auch Name, Abteilungsbezeichnung, Faxnummer und Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen angegeben wird, dient dies der beschleunigten Abwicklung.

Entsprechend dem Messgerät geeignete Verpackung verwenden.

**burster präzisionsmesstechnik gmbh & co kg**  
Talstraße 1-5 D-76593 Gernsbach  
Tel.: 07224/645-0

Allgemeines

Betriebs-  
vorbereitungBedienelemente  
und AnschlüsseHandbedienung  
des GerätesFernbedienung  
des GerätesWartung und  
Kundendienst

Technische Daten

Allgemeines
Betriebsvorbereitung
Bedienelemente und Anschlüsse
Handbedienung des Gerätes
Fernbedienung des Gerätes
Wartung und Kundendienst
Technische Daten

### 6.3 Werksgarantie

burster garantiert die zuverlässige Funktion des Gerätes für die Dauer von 24 Monaten nach der Auslieferung.

Innerhalb dieser Zeit anfallende Reparaturen werden ohne Berechnung ausgeführt.

Schäden, die durch den unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes verursacht werden, fallen nicht unter die Garantieverpflichtungen.

Ebenso weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass für Folgeschäden jegliche Haftung ausgeschlossen ist.

Technische Daten können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.

### 6.4 Reinigung

**Verwenden Sie bitte für die Reinigung der Frontplatte und des Gehäuses wasserlösliche Waschmittel, keine Benzole.**

**7. Technische Daten**

Nur Werte mit Toleranzen oder Grenzwerten sind garantierte Daten. Werte ohne Toleranzen sind informative Daten ohne Garantieverpflichtung.

Das Gerät ist servicefreundlich aufgebaut und in einem stabilen Metallgehäuse untergebracht. Leichte Zugänglichkeit der einzelnen Baugruppen und optimaler Service sind damit ebenfalls sichergestellt.

Widerstandsmessbereich:	50 kΩ ... 10 TΩ, in 8 Messbereiche unterteilt
Messgenauigkeit:	50 kΩ ... 1 TΩ: 2,5 % v.M. ± 1 Digit 1 TΩ ... 10 TΩ: 10 % v.M. ± 1 Digit
Strommessbereich:	5 pA ... 10 mA, in 8 Messbereiche unterteilt
Messgenauigkeit:	500 pA ... 10 mA: 2,5 % v.M. ± 1 Digit 10 pA ... 500 pA: 10 % v.M. ± 1 Digit
Messspannung:	45 V, 100 V, 250 V, 500 V
Messzeit:	bis 999 s
Max. Strom im Messkreis:	< 5 mA
Messbereichswahl:	manuell, automatisch oder per RS232 Interface
Messanschlüsse:	BNC (rot) Messspannung, BNC (schwarz) Messeingang 4 mm ø Buchse (blau) Guard, 4 mm ø Buchse (grün) Erde
Anzeige:	Zweizeilige LCD-Anzeige, Messwert 3-stellig mit Einheit
Grenzwertmelder:	Potentialfreier Relaisausgang (max. 48 V, 1 A)
Ext. Messstart:	über potentialfreien Kontakt
Schnittstelle:	RS232, 9-polige Buchse
Betriebstemperatur:	0 °C ... 45 °C
Lagertemperatur:	- 20 °C ... + 70 °C
Betriebsspannung:	230 V ± 10 % 50 Hz
Gerätesicherheit:	nach EN 61010-1
Leistungsaufnahme:	< 10 VA
Gehäuse:	Tischgehäuse aus Metall
Abmessungen ( B x H x T):	255 x 125 x 270 [mm]
Gewicht:	3 kg

Allgemeines

Betriebs-  
vorbereitung

Bedienelemente  
und Anschlüsse

Handbedienung  
des Gerätes

Fernbedienung  
des Gerätes

Wartung und  
Kundendienst

**Technische Daten**






## 8. Anhang

### Allgemeines über Megohmmeter

Ein Megohmmeter besteht im wesentlichen aus einer präzisen Spannungsquelle, die mit einem Messkreis in Reihe geschaltet ist, welcher es gestattet, den durch ein Probestück fließenden Strom zu bestimmen. Der Wert dieses Stroms kann sehr klein werden (kleiner als ein paar nA) und daher leicht durch verschiedene Störungen oder auch durch unerwünschte Leckströme, die in anderen Teilen als im Probestück selbst fließen (Kabelisolierungen, Halterungen usw.), verfälscht werden. Die Verwendung von abgeschirmten Kabeln und eines Bezugspotentials -Potential, welches dem der Messung sehr nahekommt- ermöglicht es, den Einfluss dieser Störungen zu verringern und gelegentlich selektive Widerstandsmessungen durchzuführen.

#### Der am häufigsten vorliegende Fall:

Die mit Erde verbundene Prüfspannung wird an den Punkt "Rx" des Probestücks angelegt. Der durch das Schutzpotential geschützte Eingang "X" des Megohmmeters wird mit dem "heißen" Punkt von "Rx" verbunden.

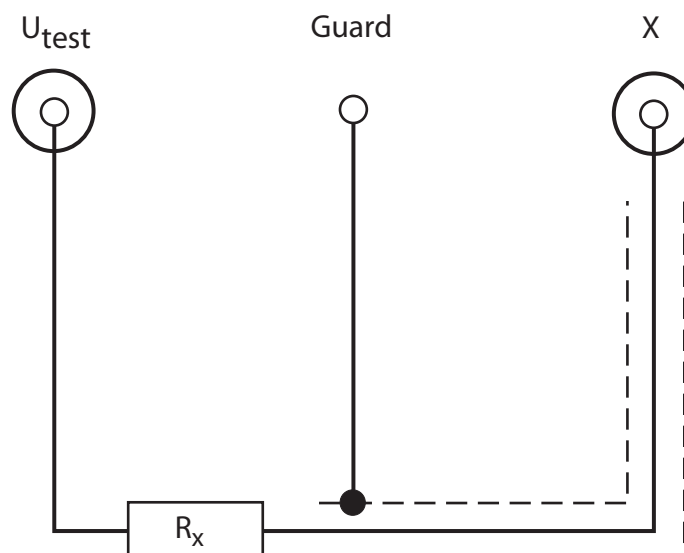

#### Fall der selektiven Messung

Die Leckströme werden durch das Schutzpotential abgeleitet und haben keinen Einfluss auf den durch das Probestück "Rx" fließenden Strom. Dieses Prinzip ermöglicht zahlreiche Applikationen (siehe Beispiele).

Allgemeines

Betriebs-  
vorbereitungBedienelemente  
und AnschlüsseHandbedienung  
des GerätesFernbedienung  
des GerätesWartung und  
Kundendienst

Technische Daten

Allgemeines	<p><b>BEISPIEL 1</b></p> <p>Messung eines Isolationswiderstandes <math>R_x</math> Ader-Schirm an einem Zweileiterkabel mit gemeinsamer Abschirmung, ohne das Resultat durch die beiden parallel liegenden Isolationswiderstände <math>R_1</math> und <math>R_2</math> zu verfälschen.</p>	
Betriebsvorbereitung	<p>Diese Messung erfolgt mit Hilfe der Guard-Schaltung.</p>	
Bedienelemente und Anschlüsse	<p>Der Guardanschluss liegt auf dem gleichen Potential wie der Messeingang. Deshalb gehen die Widerstände <math>R_1</math> und <math>R_2</math> nicht in die Messung ein. Gemessen wird nur der Widerstand <math>R_x</math> (Ader 1 gegen Schirm).</p> <p>Da <math>U_{\text{mess}} - U_G = 0</math>, ist auch der Strom durch <math>R_1</math> Null. Der Strom durch <math>R_2</math> kommt nur aus der Spannungsquelle <math>U_G</math>. Deshalb wird nur der Wert von <math>R_x</math> gemessen.</p>	<p style="text-align: center;"><math>R_x</math> is measured</p>
Handbedienung des Gerätes	<p><b>BEISPIEL 2</b></p> <p>Der Guard-Anschluss ist am Beispiel einer Schutzringmesszelle dargestellt.</p>	
Fernbedienung des Gerätes	<p>Je nach Beschaltung der Messzelle kann mit dem RESISTOMAT® 24508 der Oberflächen- oder Volumenwiderstand des Prüflings gemessen werden.</p>	<p style="text-align: center;">Guard Ring Electrode</p>
Wartung und Kundendienst	<p>Für die Oberflächenwiderstandsmessung werden die Messelektrode ① mit dem " - " Eingang, der Schutzring ② mit dem " + " Eingang und die Grundplatte ③ mit dem Guard verbunden.</p> <p>Für die Volumenwiderstandsmessung werden die Messelektrode ① mit dem "X" Eingang, der Schutzring ② mit dem Guard und die Grundplatte ③ mit dem "U" Eingang verbunden.</p>	
Technische Daten		